

RAPPEL DE PRODUIT

CB500FA/XA & CBR500RA MOTOCYCLETTE

Honda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

CB500FA/XA & CBR500RA Motocyclette

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **CB500FA/XA & CBR500RA Code
du modèle: CBR500RA (PC62), CB500FA (PC63),
CB500XA (PC64); Année de modèle: 2019.**

- **GTIN CBR500RA - 26.08.19**



Publication du : 24/09/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : CBR500RA - e13*168/2013*00507*00, CB500FA - e13*168/2013*00508*00, CB500XA - e13*168/2013*00523*00

Motif du rappel : Dans le modulateur ABS (Antilock Braking System), une graisse excessive a été appliquée sur le joint torique du piston du réservoir en raison d'une mauvaise gestion de l'équipement d'application de la graisse sur les composants. Pendant l'utilisation continue dans cette condition, les matières étrangères adhèrent à la graisse qui s'est déplacée vers la soupape d'arrêt, et elles peuvent être coincées dans le clapet antiretour pendant le freinage, ce qui provoque une fuite de pression d'entrée et augmente la distance de freinage.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

