

RAPPEL DE PRODUIT

AURIS TMUK, C-HR TMMT, COROLLA TMUK, NX200, RX300 VOITURE PARTICULIÈRE

Lexus, Toyota

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**AURIS TMUK, C-HR TMMT, COROLLA TMUK, NX200,
RX300 Voiture particulière**

Marque : **Lexus, Toyota**

Modèle ou référence : **AURIS TMUK, C-HR TMMT,
COROLLA TMUK, NX200, RX300 Voiture particulière.**

**Modèle (dates de production, code du modèle):
AURIS TMUK (04.05.2018 - 30.11.2018, NRE185), C-HR
TMMT (07.05.2018 - 04.02.2022, NGX10, NGX50),
COROLLA TMUK (18.12.2018 - 08.11.2022, NRE210),
NX200 (12.09.2017 - 01.07.2021, AGZ10, AGZ15), RX300
(29.03.2018 - 29.09.2022, AGL25).**



Publication du : 13/12/2024

- GTIN 2018 - 2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e11*2001/116*0305*21, e11*2007/46*3641*01, e6*2007/46*0318*00, e6*2007/46*0318*01, e6*2007/46*0318*02, e6*2007/46*0318*03, e6*2007/46*0318*04, e6*2007/46*0318*05, e6*2007/46*0318*06, e6*2007/46*0338*00

Motif du rappel : Une pression insuffisante des pièces dans la pompe à carburant à haute pression peut provoquer un mouvement du cylindre dans la pompe à carburant à travers laquelle le piston se déplace. Cela peut créer une usure entre le cylindre et le corps de la pompe, entraînant une contrainte accrue sur les soupapes et / ou le siège de la soupape de mouvement à l'intérieur du corps de la pompe. Cette contrainte accrue peut provoquer une fissure dans la soudure des vannes touchées, ce qui pourrait entraîner une fuite de carburant, augmentant ainsi le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

