

**Lexus, Toyota rappelle AURIS TMUK, C-HR TMMT, COROLLA TMUK, NX200, RX300 Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : AURIS TMUK, C-HR TMMT, COROLLA TMUK, NX200, RX300 Voiture particulière. Modèle (dates de production, code du modèle): AURIS TMUK (04.05.2018 - 30.11.2018, NRE185), C-HR TMMT (07.05.2018 - 04.02.2022, NGX10, NGX50), COROLLA TMUK (18.12.2018 - 08.11.2022, NRE210), NX200 (12.09.2017 - 01.07.2021, AGZ10, AGZ15), RX300 (29.03.2018 - 29.09.2022, AGL25).
- Marque : Lexus, Toyota
- GTIN 2018 - 2022
- Informations complémentaires : e11\*2001/116\*0305\*21, e11\*2007/46\*3641\*01, e6\*2007/46\*0318\*00, e6\*2007/46\*0318\*01, e6\*2007/46\*0318\*02, e6\*2007/46\*0318\*03, e6\*2007/46\*0318\*04, e6\*2007/46\*0318\*05, e6\*2007/46\*0318\*06, e6\*2007/46\*0338\*00

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Une pression insuffisante des pièces dans la pompe à carburant à haute pression peut provoquer un mouvement du cylindre dans la pompe à carburant à travers laquelle le piston se déplace. Cela peut créer une usure entre le cylindre et le corps de la pompe, entraînant une contrainte accrue sur les soupapes et / ou le siège de la soupape de mouvement à l'intérieur du corps de la pompe. Cette contrainte accrue peut provoquer une fissure dans la soudure des vannes touchées, ce qui pourrait entraîner une fuite de carburant, augmentant ainsi le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre