

03.12.2025

## RAPPEL DE SÉCURITÉ DE PRODUITS

Pending System GmbH & Co. KG - CUBE Bikes - rappelle le produit suivant :

### CUBE Agree C:62 années-modèles 2025 et 2026

Sont concernés par le rappel de sécurité tous les CUBE Agree C:62 des années modèles 2025 et 2026 qui ont été livrés et vendus avant le 30.11.2025.

826100	CUBE Agree C:62 ONE foggrey´n´grey 2025	126100	CUBE Agree C:62 ONE storm´n´grey 2026
826200	CUBE Agree C:62 Pro blackline 2025	126150	CUBE Agree C:62 EX topasblue´n´white 2026
826210	CUBE Agree C:62 Pro polarlight´n´aquagreen 2025	126200	CUBE Agree C:62 Pro blackline 2026
826300	CUBE Agree C:62 Race flashlime´n´black 2025	126210	CUBE Agree C:62 Pro bali´n´prism 2026
826400	CUBE Agree C:62 SLX liquidred´n´prism 2025	126300	CUBE Agree C:62 Race glacier´n´black 2026
826410	CUBE Agree C:62 SLX pigeonblue´n´art 2025	126400	CUBE Agree C:62 SLX nightshift´n´prism 2026
826500	CUBE Agree C:62 SLT nebula´n´white 2025	126410	CUBE Agree C:62 SLX cosmicpurple´n´black 2026
894201	CUBE Agree C:62 Ultegra Di2 mallorcablue´n´white	126500	CUBE Agree C:62 SLT black´n´black 2026
		126510	CUBE Agree C:62 SLT greenfusion´n´white 2026

Toutes les tailles de cadre sont concernées : 46cm, 47cm, 49cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm

#### Pourquoi le produit est-il dangereux ?

L'analyse d'un petit nombre d'incidents signalés concernant la formation de fissures au-dessus du logement de frein de notre fourche en carbone Agree C:62 a montré qu'un changement de résine au cours de l'année modèle 2025 est à l'origine du fait que certaines fourches en carbone de ce modèle peuvent présenter une teneur en résine trop faible dans la zone concernée et ne répondent donc plus suffisamment au standard de qualité que nous avons défini en cas de surcharge de freinage. Une surcharge de freinage peut entraîner une délamination (c'est-à-dire un détachement des couches de carbone les plus externes) sur les fourches en carbone Agree C:62 concernées et la formation de fissures qui en découle, ce qui peut entraîner un affaiblissement structurel considérable, voire une rupture du fourreau de fourche gauche. Le défaut du produit décrit augmente le risque d'accident pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

**Attirez l'attention des autres sur ce rappel, en particulier si vous connaissez quelqu'un à qui le produit rappelé a été offert, prêté ou vendu.**

### Que faut-il faire ?

L'utilisation du vélo doit cesser immédiatement.

Il ne faut en aucun cas continuer à utiliser le vélo jusqu'au contrôle et au remplacement d'une fourche concernée.

- Le vélo, ou la fourche installée, doit être contrôlé par une personne compétente (par ex. revendeur CUBE local, magasin spécialisé agréé).
- Le numéro de série de la fourche permet de déterminer si celle-ci doit être remplacée.
- Pour ce faire, la fourche doit être partiellement démontée : Retirer la potence ou l'ensemble guidon/potence, détacher complètement l'étrier de frein de la fourche (il n'est pas nécessaire de détacher la conduite de frein pour cela).
- Le numéro de série du vélo et de la fourche peut être vérifié directement sur la page d'accueil du fabricant (Pending System GmbH & Co. KG - CUBE Bikes).
- Les fourches concernées seront remplacées par les revendeurs spécialisés CUBE.

### Mesures correctives pour les consommateurs

Les fourches affectées doivent être remplacées par une personne compétente avant toute nouvelle utilisation.

### Contact/ Liens complémentaires :

- Revendeur CUBE local (recherche de revendeur) : [www.cube.eu/dealer-search](http://www.cube.eu/dealer-search)
- Rappel incluant la vérification des numéros de série : [www.cube.eu/recall-agree](http://www.cube.eu/recall-agree)

**Attirez l'attention des autres sur ce rappel, en particulier si vous connaissez quelqu'un à qui le produit rappelé a été offert, prêté ou vendu.**