

# RAPPEL DE PRODUIT

## CRV, CRV HYBRID, CIVIC, HRV, JAZZ, NSX. VOITURE PARTICULIÈRE

Honda


Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**CRV, CRV Hybrid, Civic, HRV, Jazz, NSX. Voiture particulière**

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **CRV, CRV Hybrid, Civic, HRV, Jazz, NSX.** Code du modèle: - CRV : RE5, RW1, RW2 - CRV hybride: RT5, RT6 - Civic: FK6, FK7, FK8, FC1, FC5, FC9 - VRC: RU1 - Jazz: GK3, GK5 - NSX: NC1. Période de production: 09/2017 - 03/2020. Année du modèle: 2017 - 2020. Pays de production: Japon, Mexique, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.

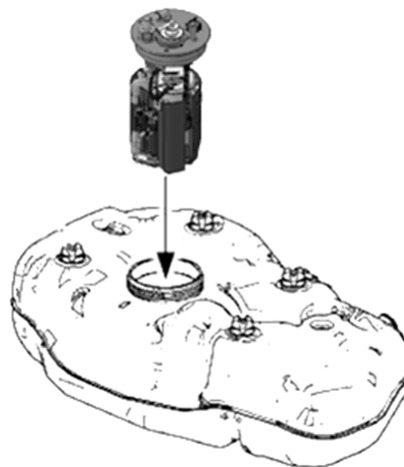

Publication du : 19/07/2024

- GTIN CRV Hybrid: 09.05.2018 - 27.12.2019, 02.07.2018 - 27.12.2019 CRV: 18.09.2017 - 22.05.2018, 28/02/2018 - 25.05.2020, 26.12.2017 - 25.05.2020 Civic: 18.09.2017 - 16.03.2020, 18.09.2017 - 28.02.2020, 18.09.2017 - 10.01.2020, 18.09.2017 - 16.01.2020, 22.09.2017 - 17.03.2020, 11.12.2018 - 03.01.2020 HRV: 31.10.2017 - 03.05.2018, 19.12.2017 - 28.08.2019 Jazz: 05.11.2018 - 03.09.2019, 05.11.2018 - 24.04.2019, 14.07.2017 - 27.09.2018, 09.08.2017 - 26.09.2017 NSX: 12.10.2017 - 16.09.2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e11\*2007/46\*3633\*, e6\*2007/46\*0158\*, e6\*2007/46\*0265\*

Motif du rappel : Le moulage défectueux de la turbine de la pompe à carburant peut entraîner une faible densité de la turbine, ce qui peut entraîner une fissuration. Cela peut entraîner l'absorption de trop de carburant par la turbine, la déformation et potentiellement la défaillance de la pompe à carburant. Cette défaillance peut entraîner le décrochage du moteur en conduisant ou en ne démarrant pas, créant un risque d'accidents et de blessures pour les occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

